

水準基標測量成果表

(港湾地区)

(基準日・令和6年1月1日)

令和 6年 10月

東京都港湾局

目 次

1.	港湾地域の水準測量	2
2.	水準基標位置図	3
3.	水準基標概略図	4
4.	水準基標測量成果表の見方	4
5.	成 果 表	
	江 東 区 新 砂	5
	〃 夢 の 島	5
	〃 新 木 場	5
	15 号 埋 立 地	5
	江 東 区 塩 浜	5
	〃 枝 川	6
	〃 潮 見	6
	〃 辰 巳	6
	〃 東 雲	6
	〃 豊 洲	6
	〃 有明一丁目	6
	10 号 埋 立 地	7
	13 号 埋 立 地	7
	中 央 区 晴 海	7
	〃 佃	7
	〃 勝 ど き	8
	港 区 芝 浦	8
	〃 海 岸	8
	品 川 ふ 頭 埋 立 地	8
	品 川 区 東 品 川	8
	大 田 区 平 和 島	8
	〃 昭 和 島	8
	京 浜 六 区 埋 立 地	8
	大 井 ふ 頭 埋 立 地	9
	中央防波堤内側埋立地	9

1. 港湾地域の水準測量

測 量 計 画 機 関 東京都港湾局

測 量 時 期 令和5年10月～令和5年12月

測 量 の 種 類 、 精 度 一級水準測量（較差 $2.5\text{mm}\sqrt{S}$ 、閉合差 $2.0\text{mm}\sqrt{S}$ ）

測 量 基 準 日 令和6年1月1日


基 準 面 霊岸島量水標 零位（A. P. 0m）

測量作業と測量原点 東京都土木技術支援・人材育成センター（土セン）が行っている一級水準測量の成果（基準日・令和6年1月1日）から、次の水準基標（9833），深（13），復（35），交（7），芝（6），（8），（27），（28）を与点として求めた。
この与点標高は青梅水準基点と八王子水準基点及び日本水準原点（甲）ほか10点を固定点とし、網平均計算を行ったものである。


測 量 地 域 東京港及び周辺地域

測 量 点 数 55点


2. 水準基標位置図

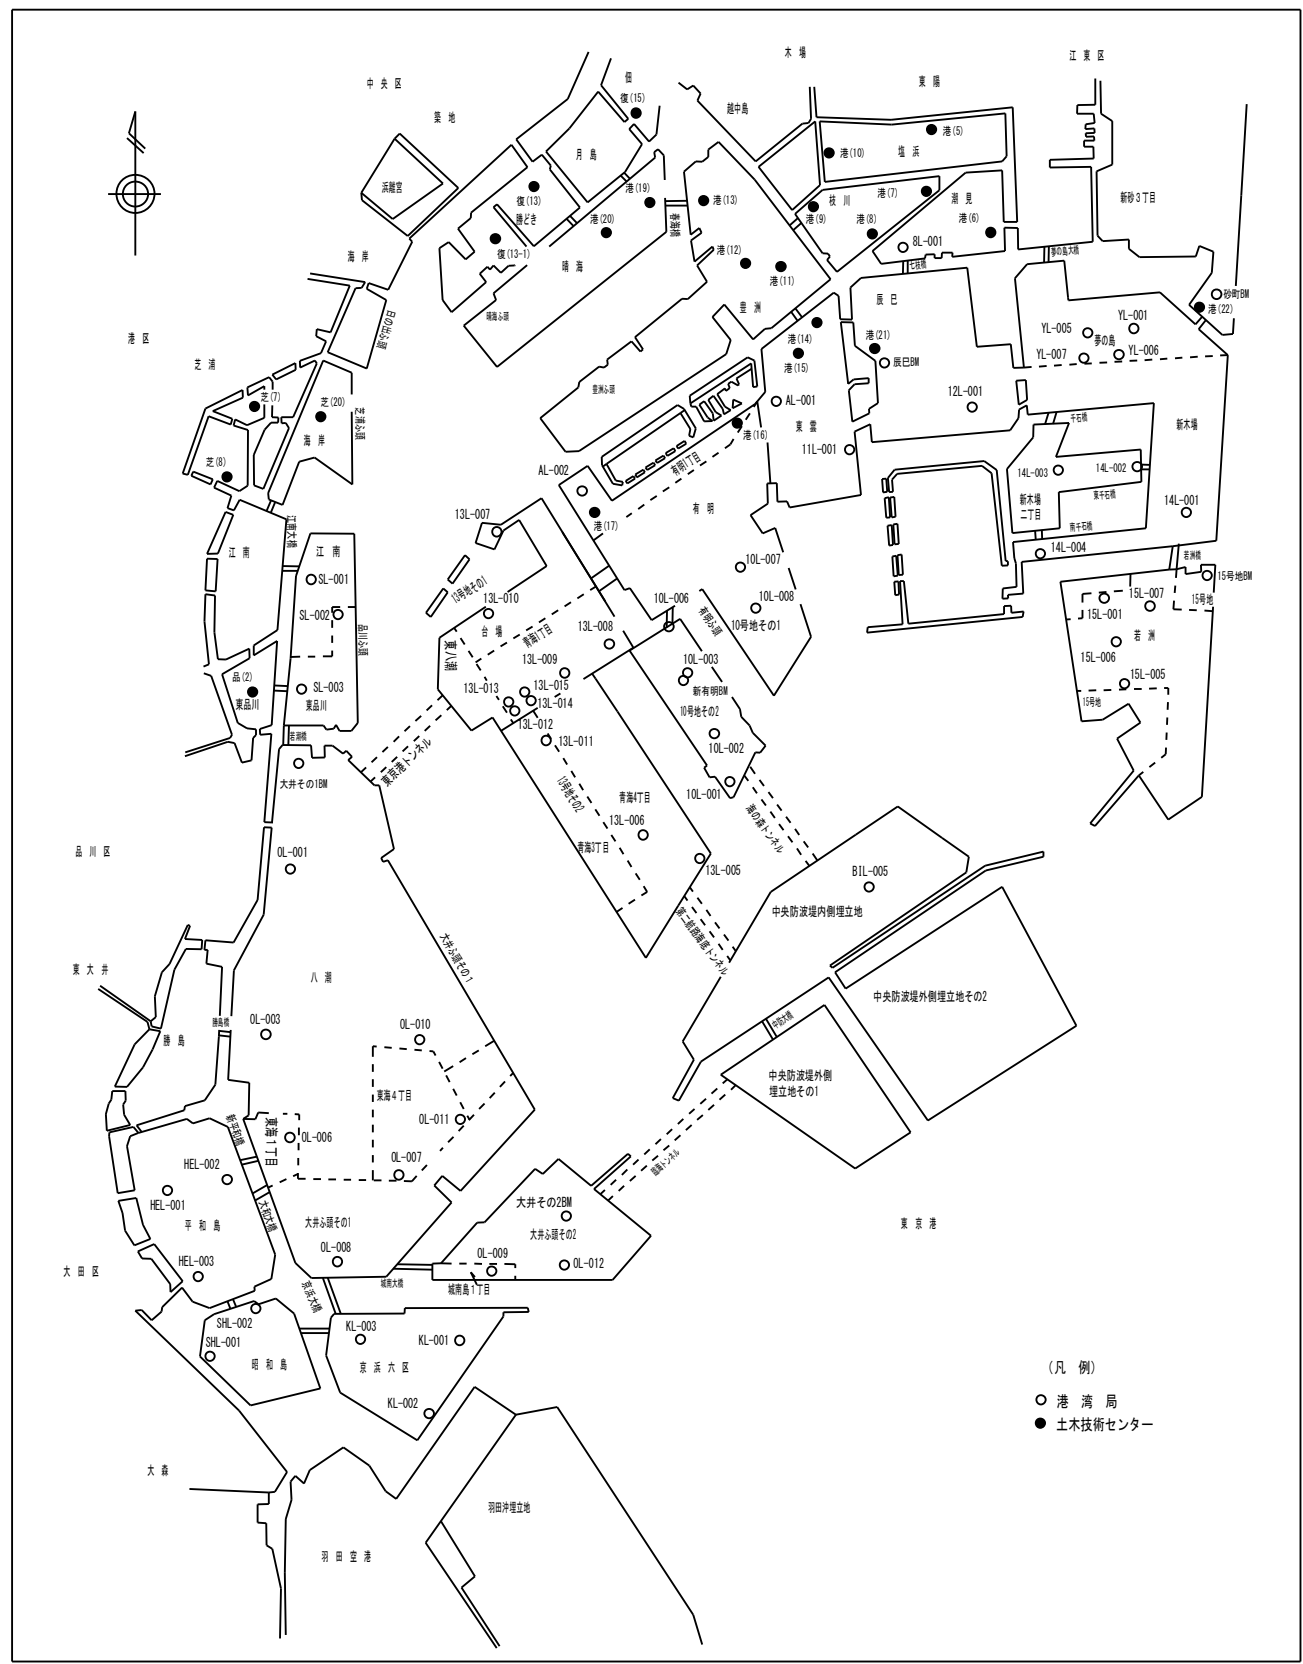

3. 水準基標概略図

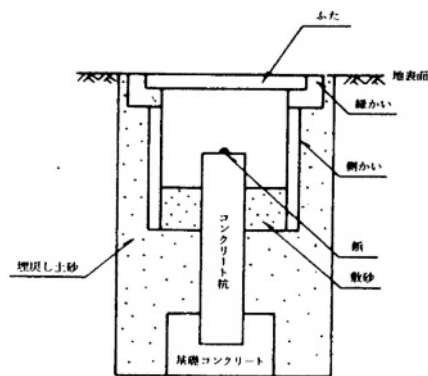


(東京都港湾局)

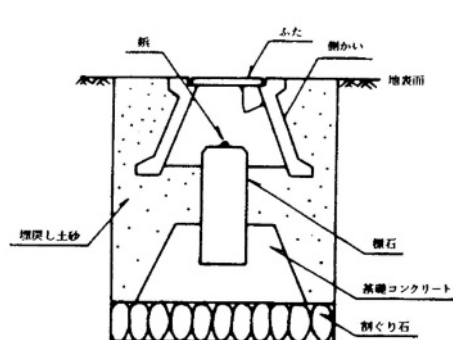

(東京都土木技術支援・人材育成センター)

4. 水準基標測量成果表の見方

- (1) 本成果表の標高は、令和5年度平均成果の改定に伴い、東京都土木技術支援・人材育成センターの水準基標成果「基準日・令和6年1月1日」の8点を与点として、平均計算して算出した。
- (2) 変動量は、前年(令和5年1月1日成果)の標高と令和6年1月1日成果の標高を比較して(－)は沈下、(＋)は隆起として表している。
- (3) 本成果表には、当局実施(55点)の成果を記載した。なお東京都土木技術支援・人材育成センター設置の基標の標高は同センター発行の「水準基標測量成果表」(基準日・令和6年1月1日)を参照されたい。
- (4) 霊岸島量水標零位(A.P.)と東京湾平均海面(T.P.)との相互関係は、下図のとおりである。

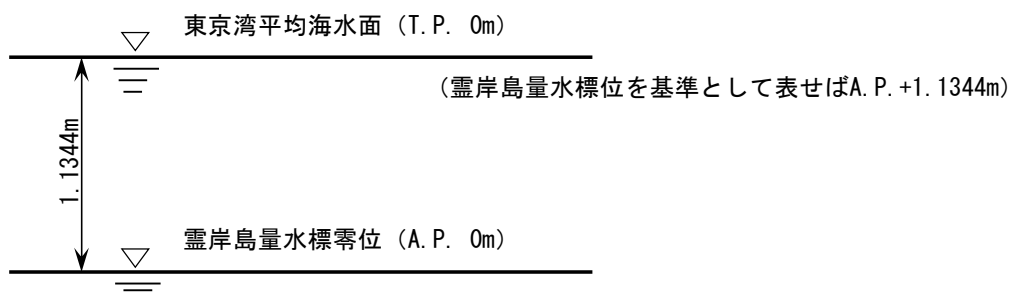

- (5) 変動量の欄中、※印は、付近の工事等の影響又は地震の影響を受けたと思われる測定値、あるいは工事等のため欠測したことを表している。
- (6) 標高の()は、今年度末観測の水準基標の為過年度の標高(備考参照)を記載している。

5. 成 果 表

令和6年1月1日基準日成果

水準基標 番 号	所 在 地	(目 標)	標 高	変動量 (mm)	備 考
			R6年1月1日成果 A. P. (m)	R5年1月1日成果 S R6年1月1日成果	

江 東 区 新 砂

砂町BM	新砂三丁目8	砂町地盤沈下観測所内	6.7086	- 1.9	
港 (22)	新砂三丁目8	都・砂町水門管理事務所脇	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照

江 東 区 夢 の 島

YL - 001	夢の島三丁目	江東清掃工場	7.9715	- 5.5	
" - 002	夢の島二丁目	夢の島公園内	(6.5234)	———	H30年度成果 R1年度亡失
" - 005	夢の島二丁目	夢の島公園内	12.0092	- 8.5	
" - 006	夢の島二丁目	東京スポーツ文化館南側	7.6950	- 4.7	
" - 007	夢の島二丁目	夢の島公園内 (駐車場南側)	7.4080	- 3.8	

江 東 区 新 木 場

YL - 004	新木場一丁目	(有) 管野商店南側 道路分離帯内	(4.8726)	———	H24年度成果 H25年度亡失
14L - 001	新木場四丁目	東京ヘリポート内	(5.6607)	———	R5. 1. 1成果 R5年度未観測
" - 002	新木場二丁目7	ASKUL前 (中央分離帯)	4.4577	- 3.5	
" - 003	新木場二丁目3	東京都下水道局 新木場ポンプ所	4.9175	- 5.4	
" - 004	新木場三丁目2	南千石橋南側の道路上 (中央分離帯内)	(4.8210)	———	R5. 1. 1成果 R5年度未観測

江 東 区 15号埋立地

15L - 001	若洲一丁目5	下水道局若洲ポンプ所	6.3800	- 7.2	
" - 005	若洲一丁目	中央分離帯	6.8677	- 8.7	
" - 006	若洲一丁目	中央分離帯	6.9310	- 8.3	
" - 007	若洲二丁目	中央分離帯	6.7992	- 8.9	
15号地BM	若洲三丁目	15号地地盤沈下観測所	4.4676	- 7.1	

江 東 区 塩 浜

港 (5)	塩浜二丁目25	塩浜二丁目公園内	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照
" (10)	塩浜二丁目2	浜崎橋際植込内	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照

令和6年1月1日基準日成果

水準基標番 号	所在地	(目 標)	標 高	変動量 (mm)	備 考
			R6年1月1日成果	R5年1月1日成果	
			A. P. (m)	§ R6年1月1日成果	

江 東 区 枝 川

港 (7)	枝川三丁目8	マンション木場サニータウン向側	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照
" (8)	枝川二丁目28	アクアマークス前	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照
" (9)	枝川一丁目8	朝凧公園内	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照

江 東 区 潮 見

8L - 001	潮見一丁目	江東区潮見野球場東側	(8. 3586)	———	R4. 1. 1成果 R5年度未観測
港 (6)	潮見一丁目29	潮見一丁目アパート遊園内	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照

江 東 区 辰 巳

12L - 001	辰巳三丁目13	(株) ピースフーズ	4. 7357	- 2. 2	
辰巳BM	辰巳一丁目1	江東区辰巳児童館の南	(4. 1162)	———	R5. 1. 1成果 R5年度未観測
港 (21)	辰巳一丁目1	東京港建設事務所高潮対策センター内	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照

江 東 区 東 雲

AL - 001	東雲二丁目30	都営東雲二丁目住宅公園	6. 1656	- 2. 4	
11L - 001	東雲二丁目8	下水道局11号地ポンプ所	3. 6886	- 1. 7	
港 (14)	東雲一丁目9	イオン東雲ショッピングセンター前	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照
" (15)	東雲一丁目5	マンションBayWing前	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照

江 東 区 豊 洲

港 (11)	豊洲四丁目5	東京フロントコートグローヴウイング向側	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照
" (12)	豊洲二丁目2	豊洲派出所脇	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照
" (13)	豊洲一丁目2	豊洲一丁目第二公園脇植込内	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照

江 東 区 有明一丁目

AL - 002	有明一丁目5	富士見橋	10. 9868	- 2. 8	
" - 003	有明一丁目3-33	月島倉庫(株)有明物流センター前歩道上	(4. 3016)	———	H24年度成果 H26年度亡失
港 (16)	有明一丁目1	南王運送(株)前	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照
港 (17)	有明一丁目5	ヤマト運輸(株)向側	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照

令和6年1月1日基準日成果

水準基標 番 号	所 在 地	(目 標)	標 高	変動量 (mm)	備 考
			R6年1月1日成果	R5年1月1日成果	
			A. P. (m)	Δ	

10号埋立地

10L - 001	江東区有明四丁目	フェリー埠頭の港湾局 10号地信号所内	4.1730	——	R4年度未観測
" - 002	江東区有明四丁目6	日本通運(株)有明オペレー ションセンター東側	5.2583	- 3.7	
" - 003	江東区有明四丁目	東京港有明サービスセン ター北東側	5.7012	- 5.2	
" - 006	江東区有明四丁目	有明埠頭橋南側 (中央分離帯内)	7.1069	- 1.9	
" - 007	江東区有明三丁目	東京ビックサイト東展示棟西側	6.9166	- 1.4	
" - 008	江東区有明三丁目	株式会社ゆりかもめ東側	6.5815	——	R4年度未観測
新有明BM	江東区有明四丁目8	東京港有明サービスセン ター	4.9402	- 4.5	

13号埋立地

13L - 005	江東区青海四丁目	浅上航運倉庫(株)南側 第9バス脇	(4.1910)	——	H14.1.1成果 R5年度未観測
" - 006	江東区青海三丁目	東京港第2航路海底トンネル 入口前(中央分離帯内)	6.2286	- 4.7	
" - 007	港区台場一丁目	第三台場史蹟公園	10.0857	- 3.0	
" - 008	江東区青海一丁目	あけみ橋西側	7.2649	- 3.3	
" - 009	江東区青海一丁目	青海トンネル管理所	7.4315	- 6.5	
" - 010	港区台場一丁目4	お台場海浜公園内	5.1389	- 1.9	
" - 011	江東区青海二丁目	タイム24ビル北東側	8.0858	- 2.7	
" - 012	江東区青海一丁目	東京国際交流館北側 (歩道植え込み内)	8.0595	- 1.8	
" - 013	江東区青海一丁目	東京国際クルーズターミナル 駅東側	8.0257	- 2.8	
" - 014	江東区青海一丁目	ウエストプロムナード北側 (歩道植え込み内)	8.1447	- 2.7	
" - 015	江東区青海一丁目	東京国際クルーズターミナル 駅東側	8.2479	- 2.7	

中央区 晴 海

港 (19)	晴海一丁目3	新月島公園脇	——	——	R6.1.1 土セン成果参照
港 (20)	晴海一丁目13	住宅公団晴海団地公園内	——	——	R6.1.1 土セン成果参照

中央区 佃

復 (15)	佃二丁目20	バス停月島駅前脇	——	——	R6.1.1 土セン成果参照
--------	--------	----------	----	----	-------------------

令和6年1月1日基準日成果

水準基標番 号	所在地	(目 標)	標 高	変動量 (mm)	備 考
			R6年1月1日成果	R5年1月1日成果	
			A. P. (m)	R6年1月1日成果	

中 央 区 勝 ど き

復 (13)	勝どき一丁目11-4	月島第二児童公園内	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照
〃 (13-1)	勝どき五丁目4	のぞみ薬局前	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照

港 区 芝 浦

芝 (7)	芝浦三丁目10	ローズハイツ田町前	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照
〃 (8)	芝浦四丁目17	第2ダイヤモンドパレス前	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照

港 区 海 岸

芝 (20)	海岸三丁目14	埠頭少年野球場前	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照
--------	---------	----------	-----	-----	---------------------

品 川 ふ 頭 埋 立 地

SL - 001	港区港南五丁目2	品川北ふ頭公園内	4. 6785	- 4. 3	
〃 - 002	品川区東品川五丁目1	品川ふ頭変電設備	5. 2302	- 4. 2	
〃 - 003	品川区東品川五丁目8	品川南ふ頭公園南側	4. 4864	- 4. 2	

品 川 区 東 品 川

品 (2)	東品川二丁目5	天王洲パークサイドビル前	———	———	R6. 1. 1 土セン成果参照
-------	---------	--------------	-----	-----	---------------------

大 田 区 平 和 島

HEL - 001	平和島四丁目2	平和島公園グランド北側	4. 9977	- 6. 4	
〃 - 002	平和島三丁目6	東京団地倉庫B棟東側 (分離帯)	4. 7877	- 6. 6	
〃 - 003	平和島五丁目6	Sラインギフ南側	4. 4480	- 7. 5	

大 田 区 昭 和 島

SHL - 001	昭和島一丁目1	昭和島南緑道公園内	4. 6000	- 6. 9	
〃 - 002	昭和島二丁目3	昭和島二丁目公園内	6. 8485	- 7. 7	

京 浜 六 区 埋 立 地

KL - 001	京浜島二丁目4	泉州電業(株)東京物流センター 北東側 (中央分離帯内)	5. 7877	- 9. 3	
〃 - 002	京浜島二丁目20	(有)大川戸工業向側 (歩道上)	5. 5415	- 8. 0	
〃 - 003	京浜島三丁目2	大井32号配電塔北西側 (道路分離帯内)	5. 3285	- 7. 0	

令和6年1月1日基準日成果

水準基標 番 号	所 在 地	(目 標)	標 高	変動量 (mm)	備 考
			R6年1月1日成果	R5年1月1日成果	
			A. P. (m)	Δ	

大 井 ふ 頭 埋 立 地

0L - 001	品川区八潮一丁目4	大井清掃作業所内	(5.7806)	————	R5.1.1成果 R5年度未観測
〃 - 003	品川区八潮五丁目8	京浜運河緑道公園内	6.0775	- 5.7	
〃 - 006	大田区東海一丁目2	大田スタジアム東側	6.6132	- 7.7	
〃 - 007	大田区東海四丁目10	大井南陸橋東側 (中央分離帯内)	6.5342	- 4.1	
〃 - 008	大田区東海三丁目	城南大橋西側 (中央分離帯)	5.9101	- 5.6	
〃 - 009	大田区城南島一丁目2	大井ふ頭荷役連絡所北東側	5.7771	- 3.8	
〃 - 010	品川区八潮二丁目6	国際たばこ倉庫(株)東側	4.8917	- 6.5	
〃 - 011	大田区東海六丁目1	大井バンプールG地区入口	5.6207	- 5.3	
〃 - 012	大田区城南島三丁目2	動物愛護相談センター東側	3.6441	- 15.2	
大井BMその1	品川区八潮一丁目1	大井その1地盤沈下観測所 南側	5.2840	- 3.9	
大井BMその2	大田区城南島五丁目	大井その2地盤沈下観測所内	5.1095	- 13.8	

中 央 防 波 堤 内 側 埋 立 地

BIL - 004	江東区海の森三丁目	中央防波堤内側埋立地	(28.1109)	————	H23年度成果 H24年度亡失
〃 - 005	江東区海の森三丁目	中央防波堤内側埋立地	30.4333	- 44.3	
〃 - 006	江東区海の森三丁目	中央防波堤内側埋立地	(25.6867)	————	H30.1.1成果 H30年度亡失

「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の
測量成果を使用して得たものである（承認番号）令5 関公第239号」

水準基標測量成果表
(港 湾 地 域)
令 和 5 年 度

発 行 令和6年10月

東京都港湾局港湾整備部技術管理課
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
【E-mail】
S0000525@section.metro.tokyo.jp

水準基標使用にあたっての注意とお願い

水準基標の使用後、ふたがあげたままになっていたり、きちんとふた掛けをしていないと、大きな事故につながる事もありますので、確実にふた掛けを励行して下さい。

また、公園等に設置してあるものについては、あらかじめ土地の所有者に測量に立入ることについて許可を受けて下さい。

なお、当局が管理している基準基標は、すべて地下に埋没され必ずふたが掛けてありますが、使用の際ふたの無いもの、または付近を掘削している等異常な状態に気付きましたら、至急下記へ連絡願います。

東京都港湾局港湾整備部

技術管理課審査担当

【E-mail】 S0000525@section.metro.tokyo.jp